

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-1	1	H28	比美乃江小学校	市道環状北線	栄町	北部中学校前交差点～栄町交差点 市道下稲積野線との交差点	横断歩道通行中に横切る車が多い 通学路の標識はあるが認知なし	H28.9.8 R2	市 学校	・横断歩道内のカラー舗装、外側線整備 交通指導(注意喚起)継続	対策済	R5
B-1	2	H28 R2	比美乃江小学校	市道環状北線	栄町	北部中学校前交差点～栄町交差点 市道栄町入船線との交差点	横断歩道通行中に横切る車が多い 通学路の標識はあるが認知なし	H28.9.8 R2	市 学校	・横断歩道内のカラー舗装、外側線整備 交通指導(注意喚起)継続	対策済	R5
B-1	3	H28	比美乃江小学校	(一)柿谷池田線	北大町	小学校サブグラウンド角の交差点	狭幅員緩やかなカーブで見通し悪い、番屋街からの車の往来が増加	H29.8.8	県	・ドットライン及び横断歩道予告設置 ・交差点部カラー舗装	対策済	H30
B-1	4	H28 H29 H30	比美乃江小学校	市道栄町入船線	北大町 中央町	恵比寿橋	坂道で見通しが悪く、橋が冬に凍結する 橋周辺が坂のため見通しが悪い ミラーがあるがとても危険である	H28.9.8 H28.9.8 H29.8.8 H30	県 市 市	・仮設橋の間隙部に転落防止設置 ・凍結防止剤の設置(地区と要協議) ・反射鏡の増設(1508ウ3711) ・橋の改修は困難	対策済 — 対策済	H28 R2 R4
B-1	5	H28	比美乃江小学校	市道池田氷見駅線	北大町	北新橋	交差道が坂道で見通しが悪い、交通量が多い	H28.9.8	市	・路面標示の改良(ドットライン等)(右・左岸) ・既カラー舗装補修(左岸) ・反射鏡移設(右岸)	対策済	H29
B-1	6	H28	比美乃江小学校	市道今町2号線	中央町	(一)藪田下田子線交差点～いきいき 元気館	路上駐車が多く、見通しが悪い 北の橋迂回車輛増加予想	H28.9.8	警察	・標識の視認性改良(工事の進捗に合わせて実施予定)	対策済	R1
B-1	7	H28 R1	比美乃江小学校	市道漁港吐川線	比美町		見通し悪く横断歩道が無くて危険	H28.9.8 R1.8.1	学校	・通学路、集合箇所の再検討(国道415号歩道)→対応予定なし	—	
B-1	8	H28 H30	北部中学校	市道加納南2号線	加納～諏訪野	諏訪野横断ボックス	側道からの自転車が見えにくい、反射鏡有、側道からボックス内視認悪 歩行者用通路は設置されている が、道幅が狭く車が来た時の自転車での通行が危険である。雨量が多い時は通れない状態になる	H28.9.6 H30.9.10 H30.9.10	市 市 学校	・クッションドラム設置(西側) ・外側線設置(東側) 市:側溝上に外側線を設置 ※自転車走行レーンは構造上困難 ※排水は上庄川のHWLとの関係より困難 ・洪水時含む交通指導(注意喚起)継続	対策済 対策済 指導中	H29 R5 —
B-1	9	H28	北部中学校	国道415号	大野	氷見インター交差点	車の速度が速く横断に注意を要する	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	10	H28	北部中学校	(一)鹿西氷見線	稲積～余川		歩道位置が地境で左右変化する →横断の必要あり	H28.9.6	学校	・交通指導(横断は直線部とする)	対策済	H30
B-1	11	H28 H30	北部中学校	市道鞍川稲積線	加納	北部中学校西	カーブが多く見通しが悪い 樹木により視界悪 スピードを出す車が多い、水はけが悪く雨量が多いとき通行しづらい、車道の水溜まりから水跳ね	H28.9.6 H30 H30	市 市 警察	・山林所有者と協議し剪定・伐採実施(通学には支障なし) ・水溜まりの解消(境界ブロックの部分撤去) ・30km/h規制済み、補助板設置	対策済 対策済 対策済	H28 H30 H30
B-1	12	H28	北部中学校	市道加納放崎線		旧豚舎前～市道環北交差点	廃屋や車で見通しが悪い、環北へ抜ける際スピードを落とさない	H28.9.6	警察	・路面表示(止まれ文字)設置	対策済	H30
B-1	13	H28	北部中学校	市道環状北線	加納～大野		カーブのため見通しが悪い	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	14	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	七分一	正顕寺交差点～七分一交差点	道路が狭い 歩道無しカーブで見通しが悪い	H28.9.6	県	・南側の路肩整備、側溝有蓋化	対策済	H30
B-1	15	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	加納	加納交差点	道路が狭く、見通しも悪い	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	16	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	七分一～加納	七分一交差点～市道環北交差点	歩道	H28.9.6	学校	・交通指導(路肩通行の指導)	対策済	H28

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-1	17	H29	比美乃江小学校	市道栄町入船線	北大町	市道池田1号との丁字交差点	反射鏡有、見通し悪い、 突然車が出てくる	H29.8.8	市	・反射鏡の注意板交換 ・ドットライン、交差点路面標示の改良	対策済	H30
B-1	18	H30	北部中学校	市道鞍川稲積線 市道加納野線	加納	曲線部	カーブのため、前方が見にくい。道 幅が狭いにも関わらず、スピードを 出す車が多い。側溝に蓋がないた め、暗くなってからの下校が危険	H30.9.10	市	・外側線の整備 ・側溝の有蓋化は不可(用水路)	対策済	R5
								H30.9.10	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30
B-1	19	H30	比美乃江小学校	市道東小学校海岸線	北大町	比美乃江小学校口 ～比美乃江小学校	通行規制が行われているが車両が 進入してくる 通常は問題なし、イベント時に送迎 車両が進入する	H30.9.10	市	・路面標示の改善(歩行者用道路) →規制時間が頻繁に変わるため標示不 可	—	R5
								H30.9.10	警察	・歩行者用道路(時間規制)規制済み	—	H30
								H30.9.10	学校	・保護者や来賓などへ規制の周知	対策済	H30
B-1	20	H30	比美乃江小学校	(一)柿谷池田線 市道諏訪野1号線	諏訪野	交差点	通学時道路を渡る際、左右から車 が来るため、とても危険である	H30.9.10	県	・路肩カラー舗装(済)、外側線の整合(車線 縮小)、警戒標識・ポストコーンの設置	対策済	R1
								H30.9.10	警察	・30km/h規制済み	—	H30
		R1				段差がかなりある側溝がある ポールがあるが、積雪時は危険	H30.9.10	学校	・交通指導(注意喚起・通行方法)継続	指導中		
							R1.8.1	県	・側溝部 転落防止柵設置検討	対策済	R1	
B-1	21	R1	比美乃江小学校	市道池田氷見駅線 市道上庄川左岸線	北大町	北新橋と北新橋近くの交差点	見通しが悪く、横断歩道がない 手前の北新橋は冬季に凍結し、車 や児童が滑りやすい	R1.8.1	市	・凍結対策は不可能	—	R1
								R1.8.1	学校	・対面通行(右側通行)の指導	指導中	
B-1	22	R1	比美乃江小学校③	市道新町漁港線 市道漁港吐川線	中央町	交差点	交通量が多く、近くに集団登校の集 合場所があるため、危険	R1.8.1	学校	・通学路、集合箇所の再検討(国道415号歩 道)→対応予定なし	—	
B-1	23	R1	比美乃江小学校⑤	市道加納諏訪野線 市道諏訪野2号線	諏訪野	交差点	一時停止しない車があり、危険	R1.8.1	市	・路面標示検討(ドットライン、止まれ)、ミ ラー調整	対策済	R2
B-1	24	R1 ～ R4	鹿野っ子広場	市道鞍川8号線	鞍川	鹿野っ子広場の沿線	道路幅が狭く危険	R1.8.1	市 (子育)	・道路に直接出ないように柵設置、児童を 誘導するよう花壇撤去を検討→対応予定な し	—	
								R1.8.1	市(道)	・上記対策をすればカラー化等を検討	—	
B-1	25	R3	比美乃江小学校	加納諏訪野線	諏訪野	路肩部	側溝のグレーチングに隙間があり、 足が落ちた時危険	R3.8.26	市	・コンクリートで隙間を穴塞ぎ	対策済	R3
B-1	26	R3 R4	比美乃江小学校	鞍川稲積線	加納	交差点部～バス停	スピードを出す車が多く、さらに見通 しが悪いため危険 交差点からバス停間に歩道がない	R3.8.26 R4.8.4	市	・カーブミラーの設置(仮対策、R4済) ・外側線の線形変更→(R5済) ・側溝を蓋掛けし歩行空間整備	対策中	
B-1	27	R3 R4	比美乃江小学校	沖布3号線 鞍川往易線	沖布	交差点部	道路を横断する際に交通量が多く 危険	R3.8.26	市	・交差点部の区画線引き直し	対策済	R3
								R3.8.26	警察	・横断歩道の設置は不可	—	R3
B-1	28	R4 R5	比美乃江小学校	市道加納野線 市道下稲積野線	栄町	交差点	一時停止や徐行しない車が多い	R4.8.4	警察	・一時停止を設置予定 →優先順位低い、当面見送り(R5)	検討中	
								R4.8.4	市	・交差点区画線を整備	対策済	R5
B-1	29	R5	比美乃江小学校	市道加納諏訪野線	栄町	路肩側溝	側溝の蓋が腐食	—	市	・蓋を新品に修繕	対策済	R5
B-1	30	R5	比美乃江小学校	市道加納住宅2号線	加納	交差点	カーブミラーが破損	—	市	・カーブミラーを新品に修繕	対策済	R5

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-2	1	H27	上庄小学校 北部中学校	国道415号	泉～中村	上庄小学校南～泉大橋	交通量多い、歩道:段差・柵無 通学時不安	H28.3.23	県	・バイパス(歩道)整備 ・路面標示整備(R5済)	対策中	
		学校前バス停付近				幅員狭い、交通量多い、 冬季は雪で歩きにくい	H29.8.8	県	・路肩空間の確保(ラバーポール設置)	対策済	H29	
		H30 ～ R6			泉	上庄小学校前バス停付近	国道が狭いが、交通量が多く、歩道 が狭くなっていて危険である 冬は歩道が除雪の雪で埋まり、歩く のが困難である	H30	県	・歩道除雪→除雪対策として別途検討	－	H30
								H30 R1	学校	・積雪時の通学は注意喚起 継続	指導中	
B-2	2	H27 H30 ～ R5	上庄小学校	市道鞍川住易線	中尾	八洲道路角交差点～泉集落	歩道が狭く通学中に車が危ない	H28.3.23	市	・道路の拡幅整備 ・側溝の有蓋化整備	対策済	H29
		八洲道路角交差点				交通量が多い、近くに横断歩道が 無く、横断時に注意が必要 →通行する児童がいなくなったので 対策不要になった	H28.3.23 H30,R1	市	・路面標示(滞留帯の確保)の改良	－	R5	
							R2	学校	・交通指導(注意喚起・通行方法)継続	－	R5	
							H30 R4.8.4	警察	・横断歩道設置は不可 ・注意喚起看板の移動を検討	－	R5	
B-2	3	H27	上庄小学校	市道泉柿谷線	泉	中央橋近辺	地盤沈下により通行できない	H28.9.13 H28.9.13	県 市	・護岸の復旧 ・通行止め解除	対策済 対策済	H29 H29
B-2	4	H28 H30	上庄小学校	(主)万尾脇方線 国道415号	泉	交差点付近	民家の屋根雪が落ちると、車道を歩 かねばならず、危険である 側溝蓋の穴が大きく危険 民地の草が道路にはみ出している (幅員の阻害)	H28 H30.9.10	地域	・除雪推奨 ※屋根雪の道路への落下→原因者対応	対策済	H28
		H30.9.10 R1						県	・蓋の対策	対策済	R4	
		H30.9.10 R1						学校	・民地の除草依頼、交通指導(横断位置・対 面通行など)継続	指導中		
B-2	5	H28	上庄小学校	市道大野七分一線	大野	市道中泉七分一線との交差点付近	雑草が生い茂り、見通しが悪い	H28.9.13	市	・道路反射鏡の方向修正	対策済	H29
B-2	6	H28	上庄小学校	(一)柿谷池田線	七分一		見通しが悪い丁字路、横断に注意	H28.9.13	県	・道路線形の交差点部くい違いの解消 ・路肩部の花壇整理(車道占有防止)	対策済	H30
B-2	7	H28	上庄小学校	市道柿谷大干場線	柿谷	熊野社付近	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い	H28.9.13	市	・外側線の整備	対策済	R5
B-2	8	H28	上庄小学校	国道415号			歩道が狭く、横断歩道がない	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-2	9	H28	上庄小学校	国道415号			歩道が狭い、交通量が多く横断が 危険	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-2	10	H28	上庄小学校	市道北八代堀田線			横断歩道がなく横断時は注意が必要	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-2	11	H28	上庄小学校	国道415号	大野		歩道が狭く横断歩道前の滞留帯なし	H28.9.13	県	・国道415号バイパス整備	対策中	
		泉			歩道(岡本接骨院付近)	H29.8.8		県	・仮歩道の整備	対策済	H29	
B-2	12	H28	上庄小学校	市道大野七分一線	七分一	七分一公民館～上庄大橋	側溝が深く危険	H28.9.13	市	・側溝の有蓋化	対策済	R1

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-2	13	H29 ～ R5	上庄小学校	市道鞍川住易線	泉～中尾		生活道路で交通量があり道幅が狭い上に、側溝が深く危険	H29.8.8 H30.9.10 R1.8.1 R4.8.4	市	・柵などによる歩車分離(狭幅員箇所) ・用水路のため有蓋化は不可 ・外側線とカラー舗装の整備	対策済	R5
								R1.8.1	学校	・交通指導(用水路の対面通行) ・カラー舗装に沿って歩くように指導	対策済	R5
B-2	14	H30 R1	上庄小学校	国道415号 市道柿谷上田線	中村	交差点	交通量が多く、横断歩道はあるが、道幅が狭く横断時に注意が必要 フェンスがあるため、横断時の見通しが悪い	H30.9.10 R1.8.1	県	・路面標示の改良(導流レーンマーク)	対策済	H30
								R1.8.1	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中	
B-2	15	R2	上庄小学校⑥	(主)万尾脇方線	泉	歩道がない	歩道が一部途切れており、車道を歩かなければならず危険	R2.9.3	県	舗装の段差解消	対策済	R2
								R2.9.3	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中	
B-2	16	R5	上庄小学校	市道北八代堀田線	大野	沢横4号線との交差点	交通量が多い、近くに横断歩道が無く、横断時に注意が必要	R5.8.17	警察	・横断歩道の設置は困難	—	R5
								R5.8.17	市	・交差点区画線を整備	対策済	R5

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-3	1	H27	海峰小学校	国道160号	泊	ラ・セリオール前周辺	道路が連続するカーブを描いており見通しが悪い	H28.3.24	国	・中泊バス停付近整備中 ・歩道幅員確保の拡幅工事	対策済	R1
B-3	2	H28	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線		JA阿尾支所～国道交差点	歩道が狭く、見通しが悪い	H28.9.15	県	・車道にはみ出している庭木の剪定 ・スクールゾーン標識移設	対策済	H29
B-3	3	H28	海峰小学校	(一)藪田下田子線		JA阿尾支所～阿尾北交差点	歩道が狭く、見通しが悪い	H28.9.15	県	・道路に出る庭木の剪定 ・老朽化側溝蓋の更新	対策済	H29
		H29						H29.8.7	県	・歩道の整備	対策済	H30
B-3	4	H28	海峰小学校	(一)藪田下田子線		阿尾北交差点	変則五差路で歩行者を視認しにくい	H28.9.15	県	・交差点部の路面標示改良	対策済	H29
		H29						H29.8.7	県	・対策の確認(合流箇所の垂直化・視認性の向上)	対策済	H29
B-3	5	H28	海峰小学校	(一)平阿尾線	阿尾	海峰小学校口交差点 ～阿尾北交差点	道路のカーブで見通しが悪い、一部歩道無し	H28.9.15	県	・維持管理継続(道路に出る庭木の剪定)	対策済	H28
		H30 R1					スピードを出してくる自動車が多い	H28.9.15	学校	・交通指導(七尾側の歩道を通行)	対策済	H28
								H30.8.21 R1	県	・通学路標識の設置	対策済	R1
B-3	6	H28 R5	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線	指崎	海峰小学校西～市道北八代堀田線	学校側へ渡るための横断歩道がない	H28.9.15 R5.8.8	学校	・北側歩道から任意に横断 ・交通指導(歩道無を横断)	指導中	
		H30 R1					カーブが続き見通しが悪い上に、自動車がスピードを出している	H30 R1	県	・通学路看板の設置	対策済	R1
B-3	7	H28 H30	海峰小学校	(一)平阿尾線		海峰小学校東～稲泉橋	道中に歩道がない スピードを出してくる自動車が多い	H28.9.15 H30.8.21	県	・維持管理継続(草刈) ・路肩の舗装整備	対策済	H29
B-3	8	H28	海峰小学校	(一)平阿尾線		海峰小学校前～国道交差点	横断歩道がカーブの直後にある	H28.9.15	学校	・デリネータの収納	対策済	H30
		H29						H28.9.15	県	・通学路標識の設置	対策済	H30
								H29.8.7	県	・歩車道境界ブロック設置	対策済	H29
B-3	9	H28	北部中学校	国道160号	阿尾	阿尾トンネル内	歩道が狭く、自転車とすれ違いが危険である	H28.9.6 H30.8.21	学校	・交通指導(注意喚起) 継続 ・対面の歩道(自転車通行可)	指導中	
						(主)氷見田鶴浜線 交差点	交通量が多く、スピードが速い	H30.8.21	国	・拡幅整備は困難	—	H30
B-3	10	H28	北部中学校	国道160号	阿尾	阿尾トンネル南～ 海側の歩道	歩道に隣接する街灯なし	H28.9.6	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
								H28.9.6	市	・防犯灯設置(4基)	対策済	H28
B-3	11	H29 R1	海峰小学校	国道160号	阿尾	小学校交差点 地下歩道前	通学路に街灯が少なく、雨天時は、特に暗い、不審者が目撃されたという情報がある	H29.8.7 H30.8.21	市	・用水路に柵の設置	対策済	H30
		H30					海側出入口横の用水路に柵がない	H29.8.7 H30.8.21	市	・出入口に防犯灯の設置	対策済	H30
								H30.8.21	国	・地下横断ボックスの灯具の修繕	対策済	R1

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-3	12	H29 H30 R1	海峰小学校	国道160号 市道藪田農協線	藪田	垂姫橋	何年もの間、通行制限の状態である。垂姫川に柵がない 積雪時、国道側の歩道が通れず垂姫橋を渡ってバス停に行くしかなく、大変危険である	H29.8.7 H30.8.21	国	・歩道除雪対象外区間	—	H30
								H29.8.7 H30.8.21	市	・新橋に近接しており、架替など困難であることを確認	—	H30
								H30.8.21 R1	学校	・交通指導(国道側の通行を推奨) 継続	指導中	
B-3	13	H30	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線	阿尾	海峰小学校入口	カーブが続き見通しが悪い上に、自動車がスピードを出している 用水路は、流れが速く、柵もない	H30.8.21	県	・柵の設置	対策済	R2
								H30.8.21	市	・柵の設置	対策済	H30
								H30.8.21	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30
								R1.8.6	市	・柵の設置(L=1m程度)	対策済	R1
		R1.8.6						学校	・交通指導(注意喚起)継続	指導中		
B-3	14	H30 R1	海峰小学校	国道160号	阿尾	藪田トンネル	スピードを出して走る自動車が多い 通学路としてはスクールバスである	H30.8.21 R1	国	・警告灯の調整(H29対策済・経過観察)	—	H30
B-3	15	R1	海峰小学校	市道阿尾4号線	阿尾	海峰小学校口地下道出入口	側溝が深く用水路は流れが速い	R1.8.6	市	・柵の設置	対策済	R1
		R2					地下道と一般道が合流する場所の見通しが悪い(合流してくる自動車の確認ができない)また、歩道が両車道の間にある。	R2.9.3 R4.8.9	市	・カラー舗装を整備	対策済	R5
							R2.9.3	学校	・交通指導(注意喚起) ・カラー舗装に沿って歩くように指導	対策済	R5	
		R4					大雨の際の冠水が心配	R4.8.9	市	・大雨時の注意喚起看板を設置	検討中	
B-3	16	R4	海峰小学校	(一)平阿尾線	阿尾	海峰小学校口交差点～阿尾北交差点	歩道幅が狭い	R4.8.9	学校	・通学路の振替えを検討→不可(R4) ・交通指導(注意喚起)	指導中	
B-3	17	R5	海峰小学校	市道白上学校線	阿尾	県道～学校	道に亀裂が生じたり陥没が起きたりする	R5.8.8	市	・舗装修繕	対策済	R5